


PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV ČÁST VÝCHOD

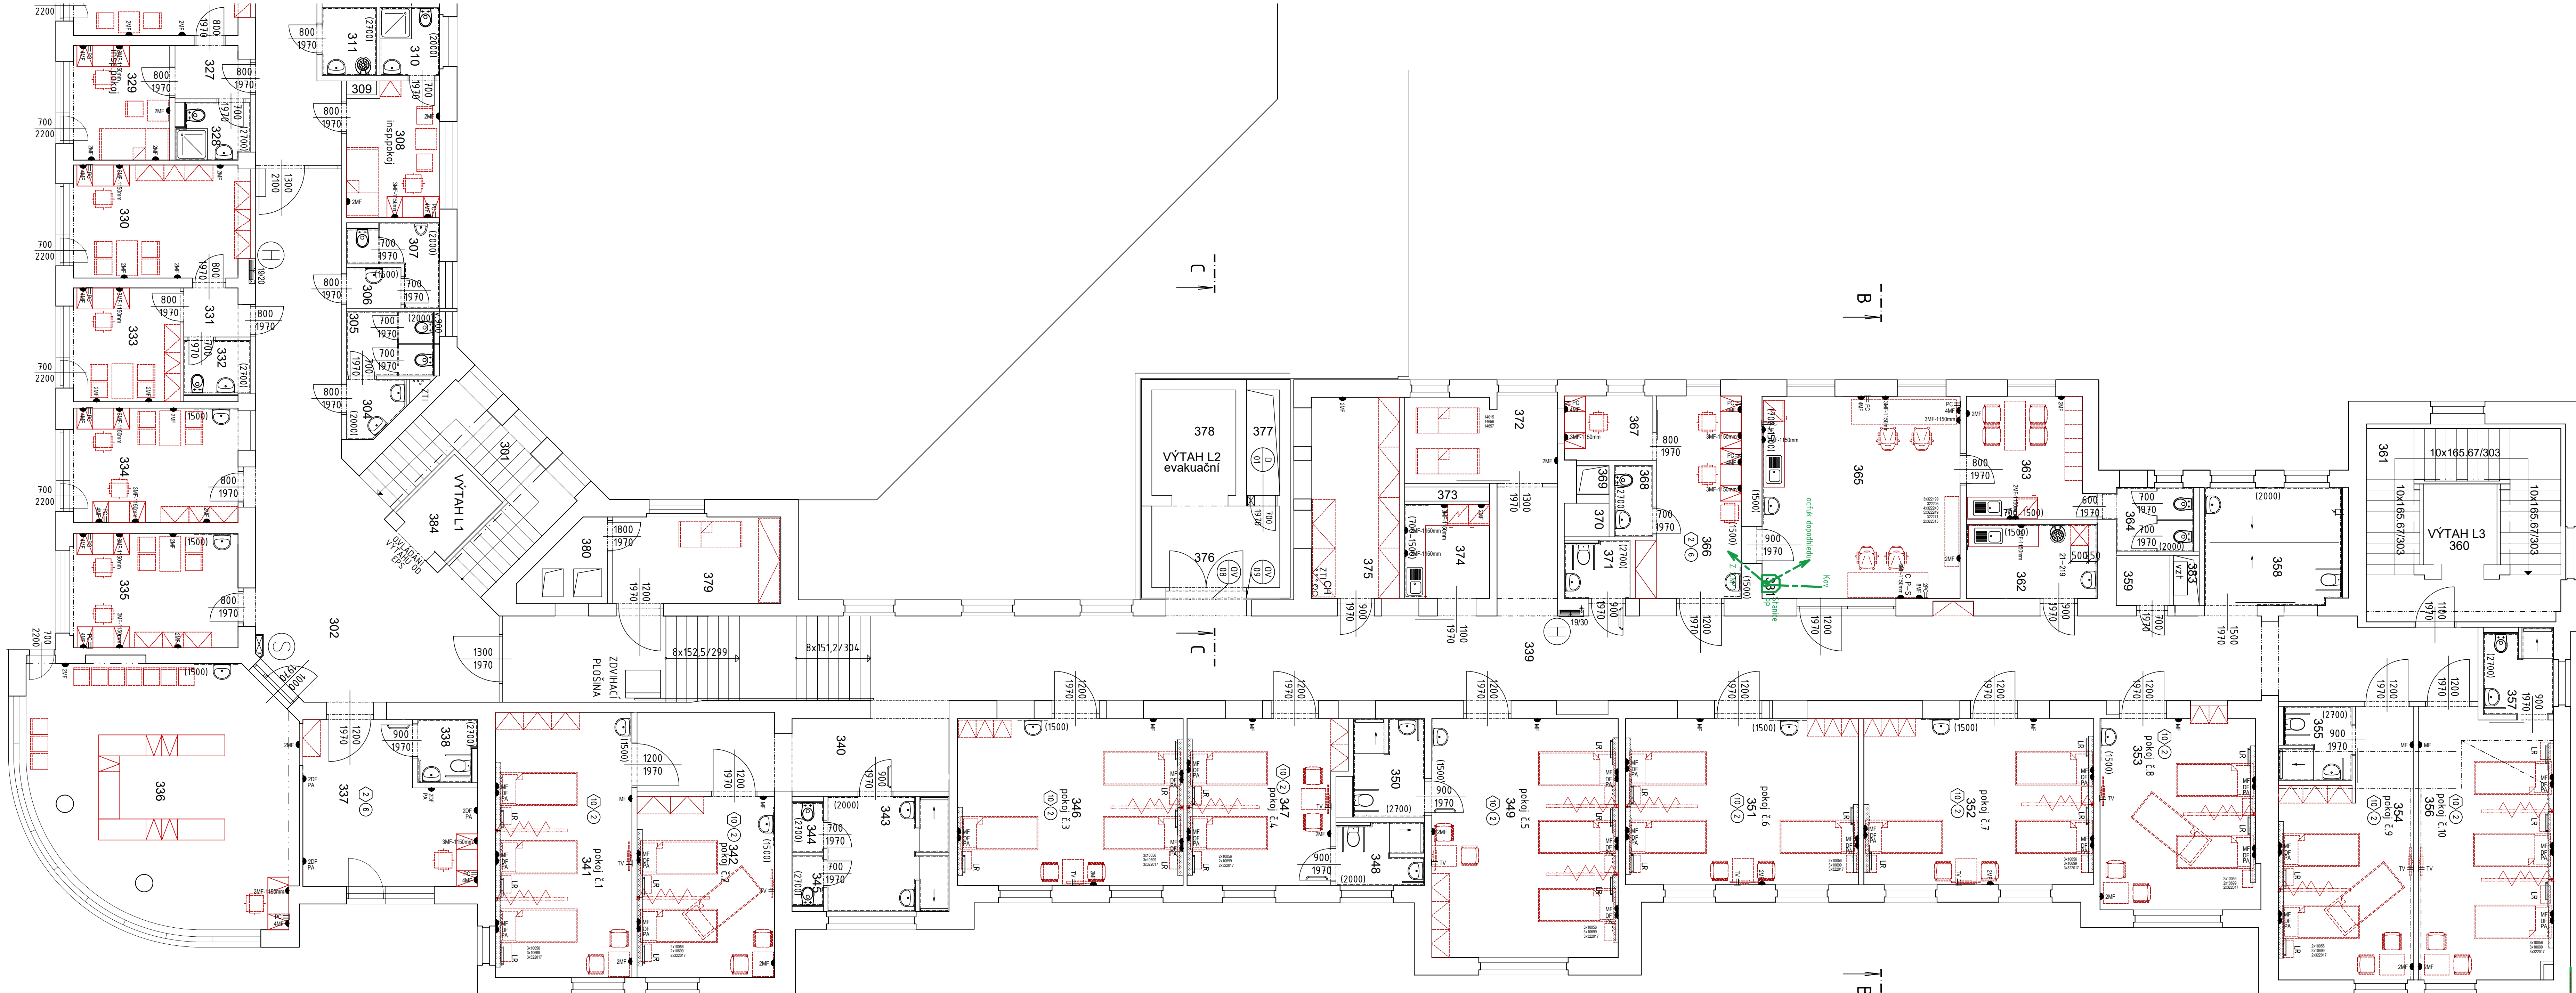

POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN V ČÍSLE MÍSTNOSTI V ŠESTIOHELNÍKU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JZ NEMÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN V ČÍSLE MÍSTNOSTI V KROUKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1
EL. ZÁSUVKY PRO OKLAD NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
TYP A POPIS EL. ZÁSUVKY JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPAKY K PRACOVNÍM LINKÁM
VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ PROJEKT MP

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
21–219 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS


LEGENDA

LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – HORNÍ HRANA 1700mm VYSOKO
EL.ZÁSUVKY 2xMF, 4xDF, 2xP, KYSLIK, DOROZUMOVÁNÍ SESTRA-PACIENT
1x6x10V DVOUZÁSUVKA R45, SVĚTLO PŘÍME A NEPŘÍME, LAMPÓČKA, MEDUŠTA
C-P-S CENTRÁLA DOROZUMIVACHO SYSTÉMU PACIENT – SESTRA
PROPojENÍ MEZI CENTRÁLOU A PŘÍPOJKAMI NA RAMPÁCH ŘEŠÍ PROJEKT SLABOPROUDU
TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 2200mm VYSOKO

LEGENDA MÍSTNOSTI 3.NP

Číslo	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	ozn.	Sokl	v. /mm/	Stěny	v. /m/	Strop	v. /m/	ozn.
301	SCHODIŠTĚ	16,35	TERACOVÉ STUPNĚ								
302	CHODBA	38,66	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.chodový systém 3,15				
303	CHODBA	38,66	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.chodový systém 3,15				
304	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,48	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
305	WC ŽENY	4,53	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
306	PŘEDSÍŇ WC MUŽŮ	1,91	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
307	WC MUŽŮ	4,22	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
308	INSPEKČNÍ POKOJ	9,86	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
309	SÁČKA	6,34									
310	SPRCHA + WC LÉKAŘŮ	3,32	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
311	UKLID	3,07	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
312	CHODBA	3,02	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
313	SPRCHA + WC LÉKAŘŮ	3,08	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
314	INSPEKČNÍ POKOJ	10,95	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
315	INSPEKČNÍ POKOJ	10,92	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
316	CHODBA	2,31	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
317	NEORSAZENÍ	3,45	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
318	SPRCHA + WC LÉKAŘŮ	11,73	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
319	INSPEKČNÍ POKOJ	31,67	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
320	PŘÍHAŘ	4,40	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
321	SPRCHA + WC PŘÍHAŘ	3,12	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
322	CHODBA	3,29	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
323	SPRCHA + WC LÉKAŘŮ	16,47	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
324	INSPEKČNÍ POKOJ	16,47	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
325	INSPEKČNÍ POKOJ	16,47	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
326	INSPEKČNÍ POKOJ	16,47	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
327	CHODBA	3,25	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
328	SPRCHA + WC LÉKAŘŮ	9,23	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
329	INSPEKČNÍ POKOJ	16,42	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
330	ADMINISTRATIVNA	2,49	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
331	CHODBA	2,94	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
332	WC ADMINISTRATIVNA	18,75	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
333	SESTRA SESTRA	15,95	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
334	SOCIÁLNÍ SESTRA	15,95	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
335	NUTRIČNÍ TERAPIE	15,95	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
336	LEŽÁNÍ, ZÁSEKALÍ MÍST	12,10	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
337	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST	20,10	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
338	WC REHABILITACE	2,89	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
339	CHODBA	16,11	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
340	CHODBA POKOJŮ	20,05	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
341	POKOJ L1	29,45	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
342	POKOJ L2	29,21	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
343	SPRCHA PACIENTŮ	11,17	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
344	WC PACIENTŮ	1,28	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
345	WC PACIENTŮ	1,28	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
346	POKOJ L3	30,65	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
347	POKOJ L4	29,21	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
348	SPRCHA + WC PACIENTŮ	4,54	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
349	POKOJ L5	36,28	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
350	SPRCHA + WC PACIENTŮ	5,59	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
351	POKOJ L6	31,52	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
352	POKOJ L7	31,09	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
353	POKOJ L8	24,82	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
354	POKOJ L9	25,83	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
355	SPRCHA + WC PACIENTŮ	4,10	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
356	POKOJ L10	29,61	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
357	SPRCHA + WC PACIENTŮ	4,74	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
358	MYTÍ PACIENTŮ	13,49	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
359	SPRÁVĚ PRÁDLO	2,34	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 2,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
360	VÝTAH L3	4,43									
361	SCHODIŠTĚ	26,91	LITE TERACO								
362	DEZINFEKČNÍ MÍSTNOST	1,87	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,2,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
363	DEŽNÍ MÍSTNOST	15,91									
364	WC PERSONAL	4,31	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
365	SESTERNÁ	31,99	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
366	VÝŠETŘOVNA	16,01	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
367	PRACOVNA	4,42	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
368	WC VÝŠETŘOVNA	2,24	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
369	SÁČKA	4,9									
370	SÁČKA	1,23									
371	WC ŽIP	3,01	keramická dlažba	keramický s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 2,0-1,20	SDK podtl.podtl.podtl.kazetový 3,15				
372	SKLAD VOZÍDLO	10,93	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,20	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
373	SÁČKA	6,97									
374	KUCHYŇ	1,05	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	ker.ab.Štuk.om.malba 15,3,2	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
375	SKLAD VODY, ČISTÉ PRÁDLO	16,43	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
376	CHODBA	10,77	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				
377	SÁČKA	2,76	protipádný náter								
378	VÝTAH	7,45	protipádný náter								
379	SKLAD MATERIÁLU	18,47	PVC protiklizná úprava	PVC-lišta s podtl.	100	Štuk.omítk.a,onyx.malba 3,15	miner.podtl.podtl.kazetový 3,15				

SCHEMA

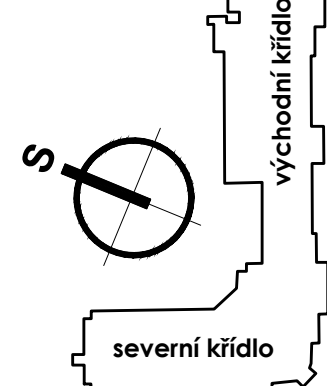

± 0,000 = 269,48 m n.m. BpV

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPS ZMĚNY	DATA	VYTRACOVANÍ
-	-	17.07.2017	-
-	-	17.07.2017	-
-	-	17.07.2017	-
-	-	17.07.2017	-
-	-	17.07.2017	-

NAVŠTIVY			
PAVILON "L" - STAVEBNÍ ÚPRAVY			
NAVŠTIVY ING. ARCH. TOMÁŠ JANČA	ARCHIT. ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, M.A.	INŽENÝR ING. PAVEL BEDNÁŘ	VÝKONOVATEL ING. PAVEL BEDNÁŘ
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava			
NAVŠTIVY SOTI - Stavební úpravy pavilonu "L"	ČÍSLO PS 02 ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE	ČÍSLO 1:75	ČÍSLO 12x A4
PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV ČÁST VÝCHOD			
D.2-02/06			